

東芝 BiCD プロセス集積回路 シリコン モノリシック

TB62261FTG

PHASE 制御方式 バイポーラステッピングモータドライバ


TB62261FTG は、PWM チョッパ型 2 相バイポーラ駆動、クロックインデコーダ内蔵のステッピングモータドライバです。BiCD プロセスを採用し、出力耐圧 40 V、最大電流 1.8 A を実現しています。

特長

- ・ BiCD プロセスによるモノリシック IC
- ・ バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能。
- ・ PWM 定電流駆動
- ・ 2 相, 1-2 相, W1-2 相の励磁駆動に対応。
- ・ 低オン抵抗(上下和 = 0.8Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵。
- ・ 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。
- ・ 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。
- ・ 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。
- ・ 内部回路動作の VCC レギュレータを内蔵。
- ・ モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
- ・ パッケージ

TB62261FTG: P-WQFN48-0707-0.50-003


注: 使用に当たっては熱的条件に十分注意してください。

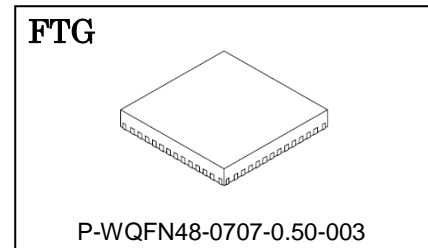

質量: 0.10 g (標準)


ピン配置図(TB62261FTG)

(Top View)

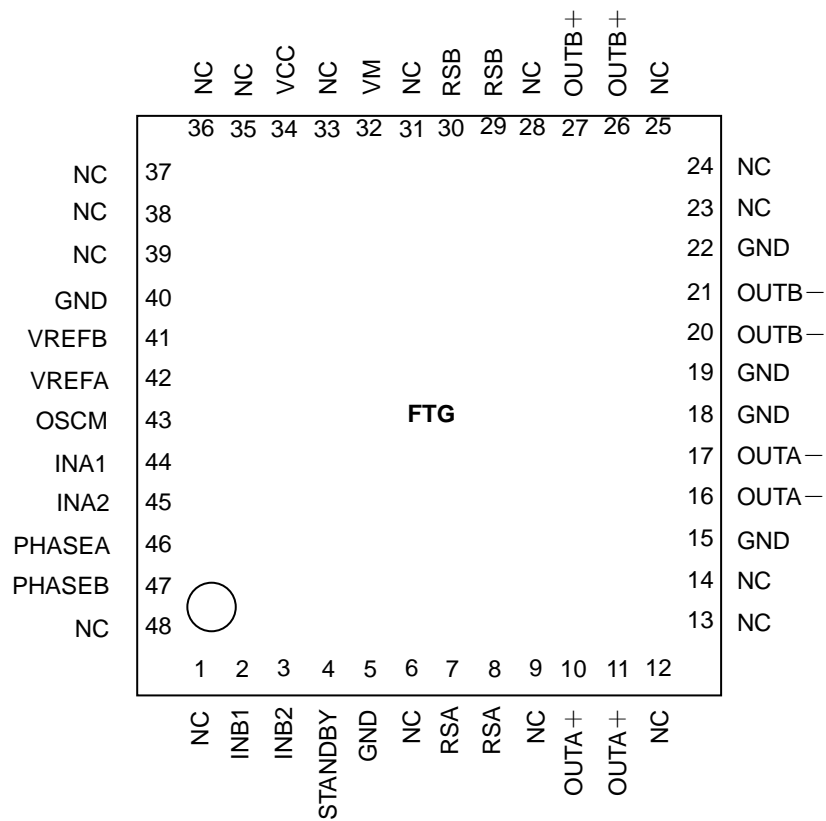

* QFN パッケージのコーナ PAD および裏面放熱 PAD は必ず基板の GND に接続いただきますようお願いいたします。

TB62261FTG ブロック図

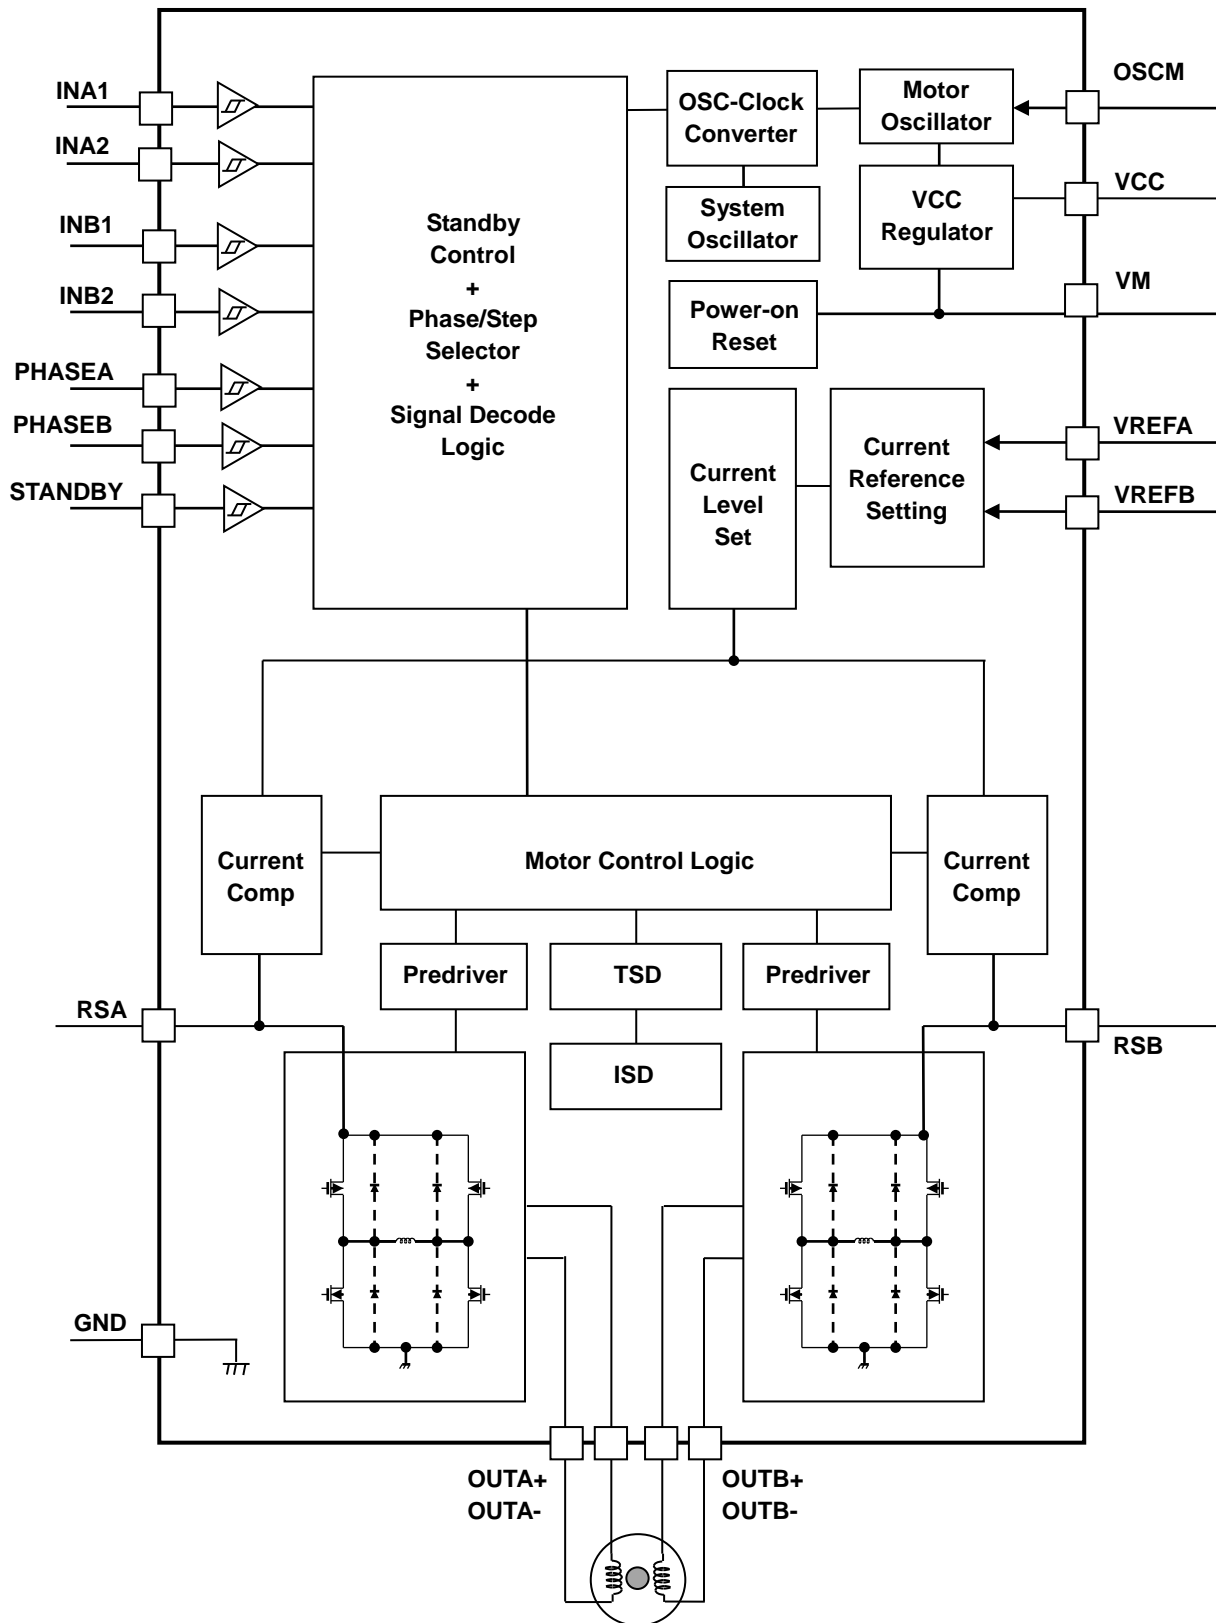

ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略・簡略化してあります。

注: TB62261FTG では GND 配線はベタ接続とし、基板から取り出し部は 1 点接地であるとともに、放熱設計を考慮したパターンになるようなレイアウトにしてください。

出力間のショートおよび出力の天絡、地絡時に IC の破壊の恐れがありますので、出カライン、VM ライン、GND ラインの設計は十分注意してください。この IC では、特に大電流が流れる電源系の端子 (VM、RS、OUT、GND) が正常に配線されていない場合、破壊も含む不具合が生じる可能性があります。

また、ロジックの入力端子についても正常に配線が行われていない場合、異常動作がおこり IC が破壊することがあります。この場合、規定以上の大電流が流れるなどによって IC が破壊する可能性があります。IC のパターンの設計や実装については十分ご注意ください。

端子機能説明

TB62261FTG (QFN48)

端子番号 1~28 の機能説明

| 端子番号 | 端子名称 | 機能 |
|------|----------|-------------------|
| 1 | NC | ノコネクション |
| 2 | INB1 | B 相出力制御端子 1 |
| 3 | INB2 | B 相出力制御端子 2 |
| 4 | STANDBY | スタンバイ(省電力モード)設定端子 |
| 5 | GND | GND 端子 |
| 6 | NC | ノコネクション |
| 7 | RSA(注) | A 相モータ出力電流検出端子 |
| 8 | RSA(注) | A 相モータ出力電流検出端子 |
| 9 | NC | ノコネクション |
| 10 | OUTA+(注) | A 相モータ出力 + 端子 |
| 11 | OUTA+(注) | A 相モータ出力 + 端子 |
| 12 | NC | ノコネクション |
| 13 | NC | ノコネクション |
| 14 | NC | ノコネクション |
| 15 | GND | GND 端子 |
| 16 | OUTA-(注) | A 相モータ出力 - 端子 |
| 17 | OUTA-(注) | A 相モータ出力 - 端子 |
| 18 | GND | GND 端子 |
| 19 | GND | GND 端子 |
| 20 | OUTB-(注) | B 相モータ出力 - 端子 |
| 21 | OUTB-(注) | B 相モータ出力 - 端子 |
| 22 | GND | GND 端子 |
| 23 | NC | ノコネクション |
| 24 | NC | ノコネクション |
| 25 | NC | ノコネクション |
| 26 | OUTB+(注) | B 相モータ出力 + 端子 |
| 27 | OUTB+(注) | B 相モータ出力 + 端子 |
| 28 | NC | ノコネクション |

・NC のピンは、必ず Open で使用してください。

注: 複数存在する同一名称ピンは端子近傍でショートしてください。

端子番号 29～48 の機能説明

| 端子番号 | 端子名称 | 機能 |
|------|--------|--------------------|
| 29 | RSB(注) | B 相モータ出力電流検出端子 |
| 30 | RSB(注) | B 相モータ出力電流検出端子 |
| 31 | NC | ノコネクション |
| 32 | VM | モータ電源端子 |
| 33 | NC | ノコネクション |
| 34 | VCC | 内部レギュレータ モニタ端子 |
| 35 | NC | ノコネクション |
| 36 | NC | ノコネクション |
| 37 | NC | ノコネクション |
| 38 | NC | ノコネクション |
| 39 | NC | ノコネクション |
| 40 | GND | GND 端子 |
| 41 | VREFB | B 相モータ出力設定端子 |
| 42 | VREFA | A 相モータ出力設定端子 |
| 43 | OSCM | チョッピング用発振回路周波数設定端子 |
| 44 | INA1 | A 相出力制御端子 1 |
| 45 | INA2 | A 相出力制御端子 2 |
| 46 | PHASEA | A 相極性設定端子 |
| 47 | PHASEB | B 相極性設定端子 |
| 48 | NC | ノコネクション |

・NC のピンは、必ず Open で使用してください。

注: 複数存在する同一名称ピンは端子近傍でショートしてください。

入出力等価回路 (TB62261FTG)

| 端子名称 | 入出力信号 | 等価回路 |
|---|--|------|
| INA1 INA2 PHASEA INB1 INB2 PHASEB STANDBY | デジタル入力 (VIH/VIL) VIH: 2.0 V (min)~5.5 V (max) VIL: 0 V (min)~0.8 V (max) | |
| VCC VREFA VREFB | VCC 電源電圧範囲 4.75 V (min)~5.0 V (typ.)~5.25 V (max) VREF 印加電圧範囲 0 V~3.6 V | |
| OSCM | OSCM 設定周波数範囲 0.48 MHz (min)~1.6 MHz (typ.)~2.4 MHz (max) | |
| OUT A+ OUT A- OUT B+ OUT B- RSA RSB | VM 電源電圧動作範囲 10 V (min)~38 V (max) OUT 端子耐圧 10 V (min)~38 V (max) | |

等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化しています。

動作説明(ステッピングモータ・モード)

モータ出力電流(Iout): OUT+からOUT-方向に流れる電流をプラス電流、OUT-からOUT+方向に流れる電流をマイナス電流として規定します。

<2相励磁>

| A 相 | | | | B 相 | | | |
|--------|------|------|---------|--------|------|------|---------|
| 入力 | | | 出力 | 入力 | | | 出力 |
| PHASEA | INA1 | INA2 | Iout(A) | PHASEB | INB1 | INB2 | Iout(B) |
| H | H | H | +100% | H | H | H | +100% |
| L | H | H | -100% | H | H | H | +100% |
| L | H | H | -100% | L | H | H | -100% |
| H | H | H | +100% | L | H | H | -100% |

電源投入時に INA1,INA2,INB1,INB2 は Low にしてください。

<1-2 相励磁>

| A 相 | | | | B 相 | | | |
|--------|------|------|---------|--------|------|------|---------|
| 入力 | | | 出力 | 入力 | | | 出力 |
| PHASEA | INA1 | INA2 | Iout(A) | PHASEB | INB1 | INB2 | Iout(B) |
| H | H | H | +100% | H | H | H | +100% |
| X | L | L | 0% | H | H | H | +100% |
| L | H | H | -100% | H | H | H | +100% |
| L | H | H | -100% | X | L | L | 0% |
| L | H | H | -100% | L | H | H | -100% |
| X | L | L | 0% | L | H | H | -100% |
| H | H | H | +100% | L | H | H | -100% |
| H | H | H | +100% | X | L | L | 0% |

X : Don't care

<W1-2 相励磁>



| A 相 | | | | B 相 | | | |
|--------|------|------|---------|--------|------|------|---------|
| 入力 | | | 出力 | 入力 | | | 出力 |
| PHASEA | INA1 | INA2 | Iout(A) | PHASEB | INB1 | INB2 | Iout(B) |
| H | H | L | +71% | H | H | L | +71% |
| H | L | H | +38% | H | H | H | +100% |
| X | L | L | 0% | H | H | H | +100% |
| L | L | H | -38% | H | H | H | +100% |
| L | H | L | -71% | H | H | L | +71% |
| L | H | H | -100% | H | L | H | +38% |
| L | H | H | -100% | X | L | L | 0% |
| L | H | H | -100% | L | L | H | -38% |
| L | H | L | -71% | L | H | L | -71% |
| L | L | H | -38% | L | H | H | -100% |
| X | L | L | 0% | L | H | H | -100% |
| H | L | H | +38% | L | H | H | -100% |
| H | H | L | +71% | L | H | L | -71% |
| H | H | H | +100% | L | L | H | -38% |
| H | H | H | +100% | X | L | L | 0% |
| H | H | H | +100% | H | L | H | +38% |

X : Don't care

その他



| Pin Name | H | L | Notes |
|--------------------------|------------------------|--------------------|---|
| INA1, INA2 INB1, INB2 | 2 入力 4 値で該当 ch の電流値を設定 | | (前述電流値設定表を参照願います。) |
| PHASEA PHASEB | OUT+: H OUT-: L | OUT+: L OUT-: H | PHASE: H の場合、Charge 時には OUT+から OUT-方向に電流が流れます。 |
| STANDBY | スタンバイ解除 | スタンバイモード | STANDBY= L 設定では、内部発振回路、モータ出力部ともに停止します。(モータの駆動はできません。) |

電流ベクトル (2 相励磁)

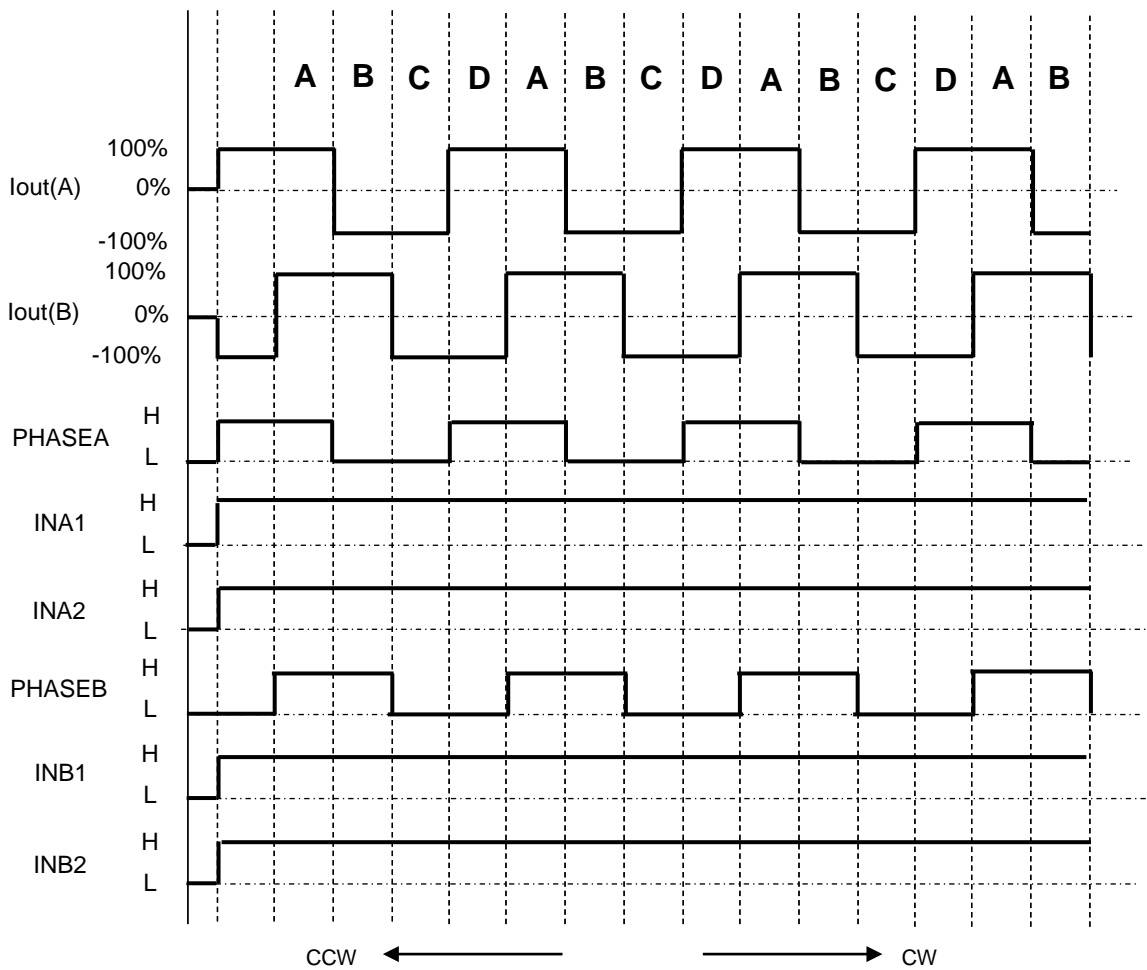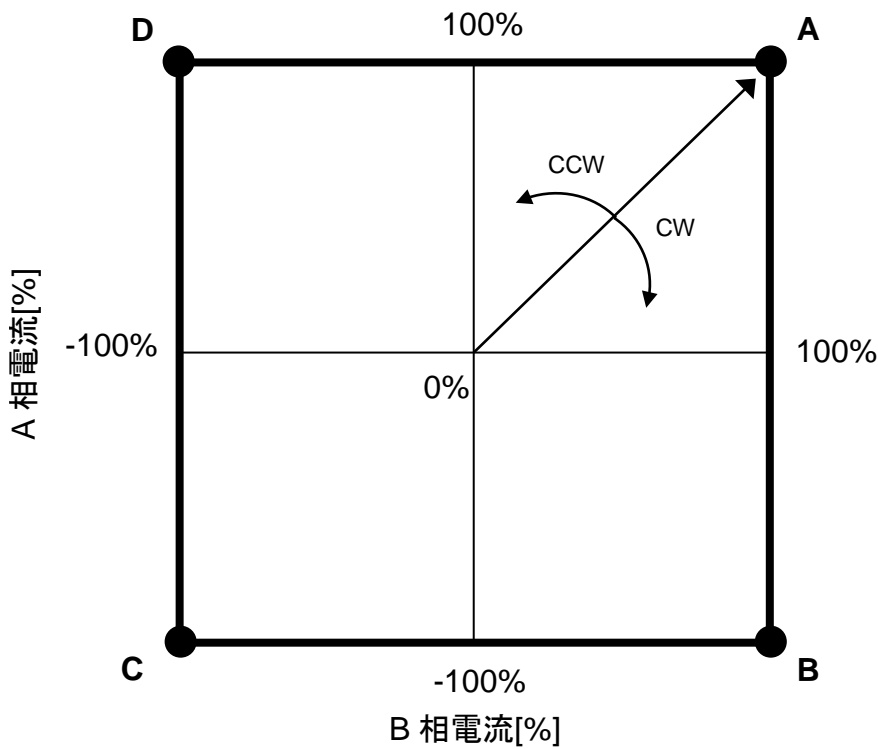



タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化してあります。
電源投入時に INA1, INA2, INB1, INB2 は Low にしてください。

電流ベクトル (1-2 相励磁)

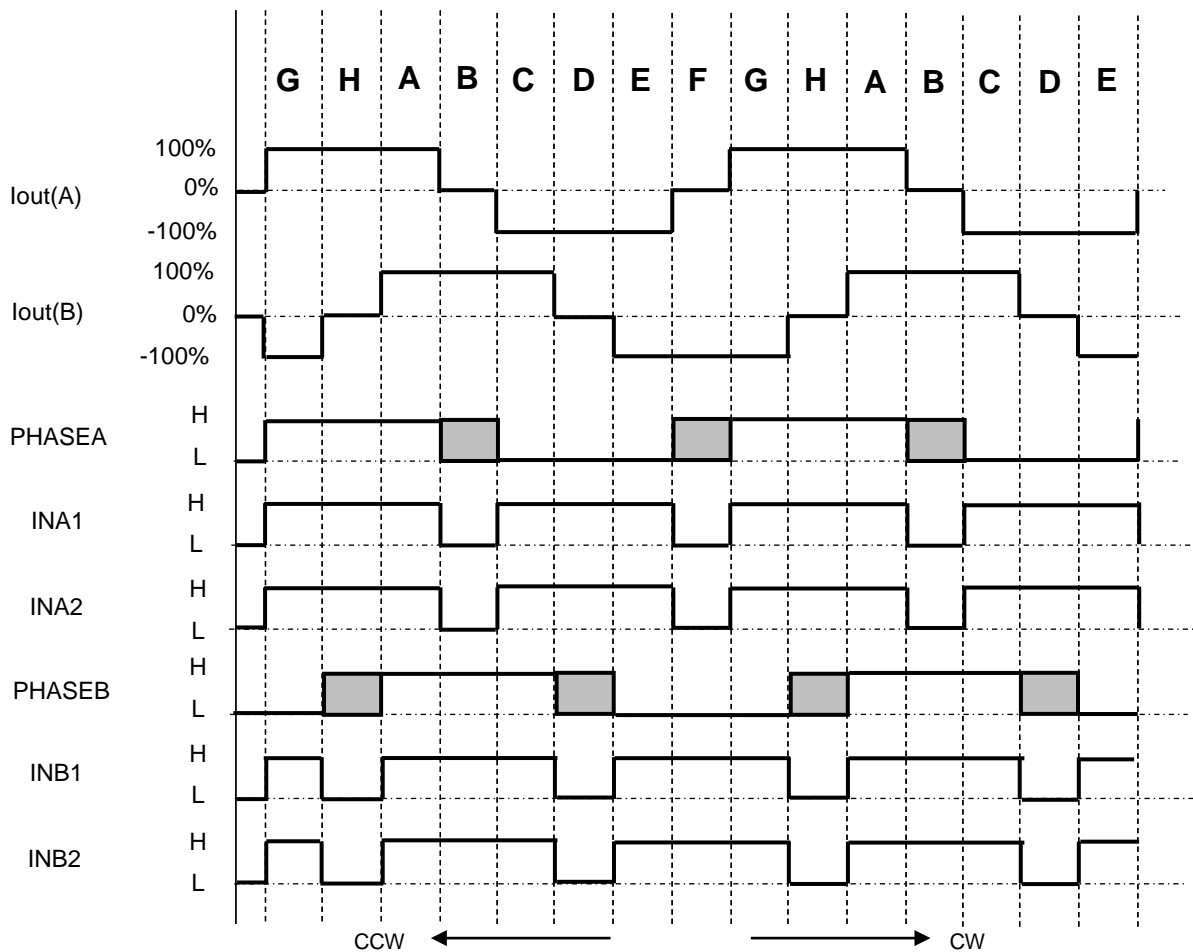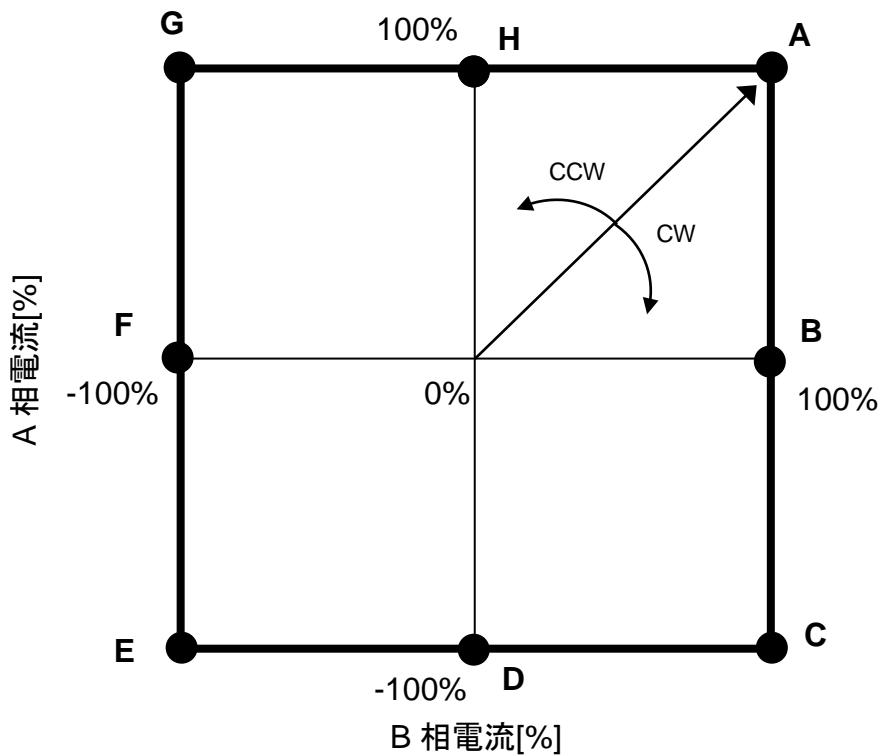



タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化してあります。
電源投入時に INA1, INA2, INB1, INB2 は Low にしてください。

電流ベクトル (W1-2 相励磁)

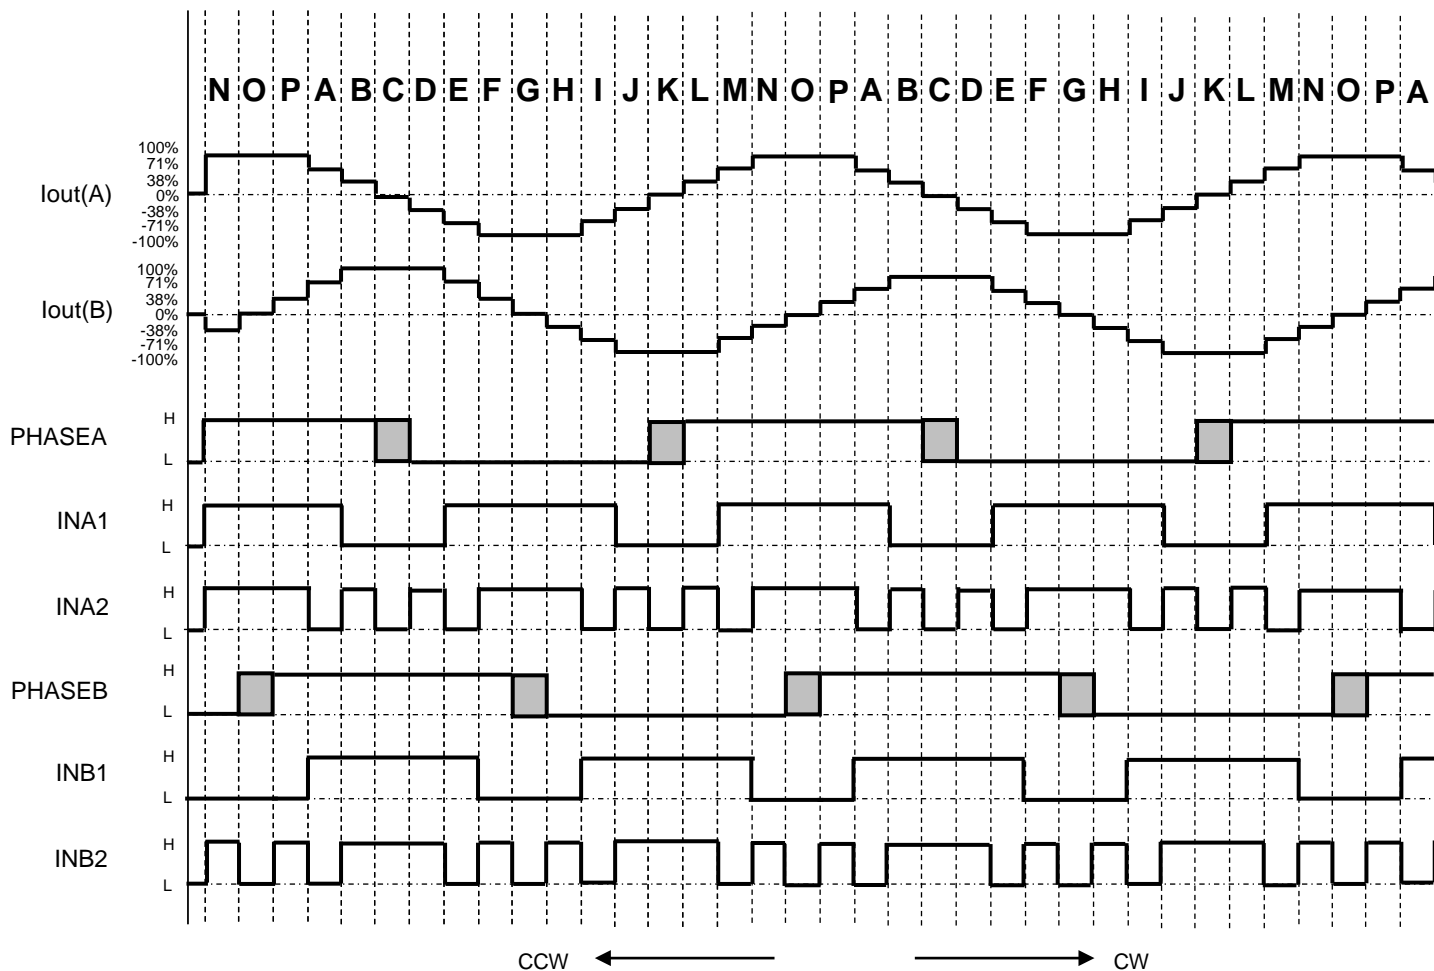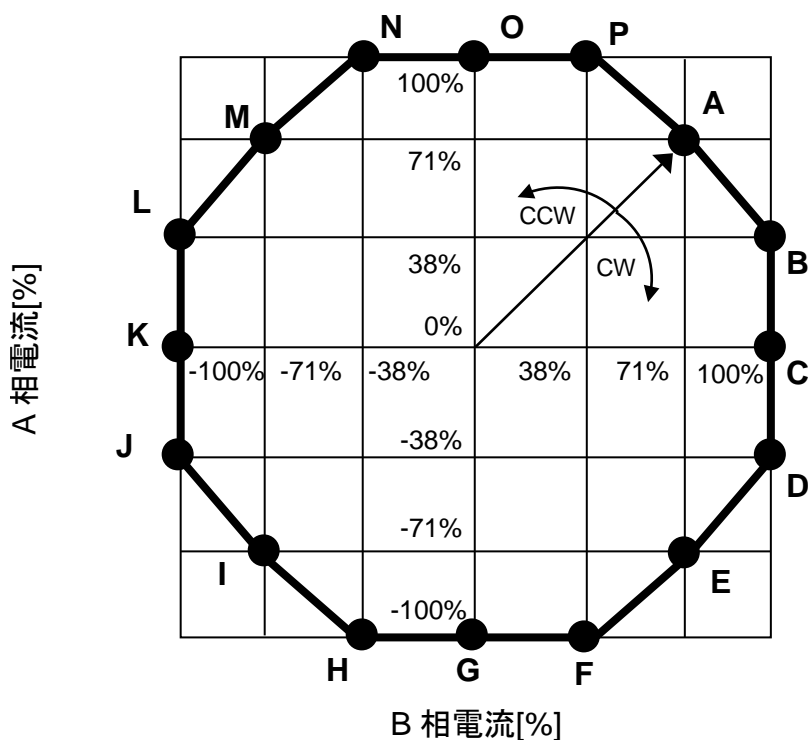


タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化してあります。
電源投入時に INA1, INA2, INB1, INB2 は Low にしてください。

Mixed Decay Mode / 零点検出動作

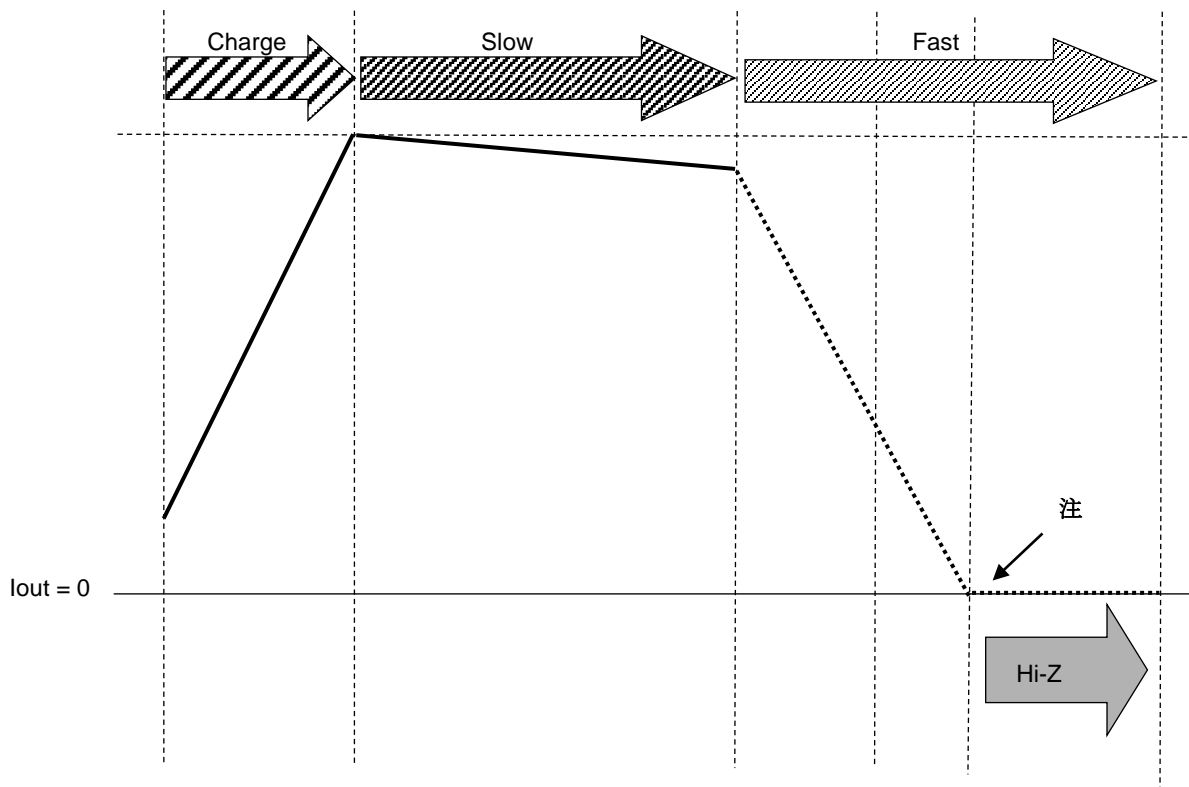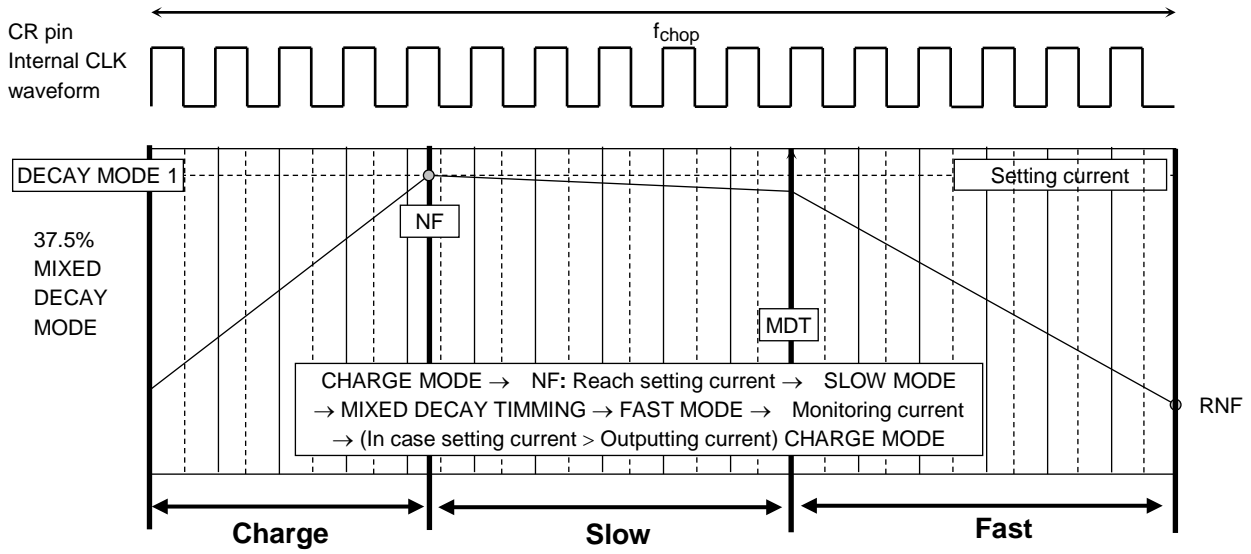

注: 零点($I_{out} = 0$ A)に到達した場合に出力をHi-Zとします。

出力段トランジスタ動作モード

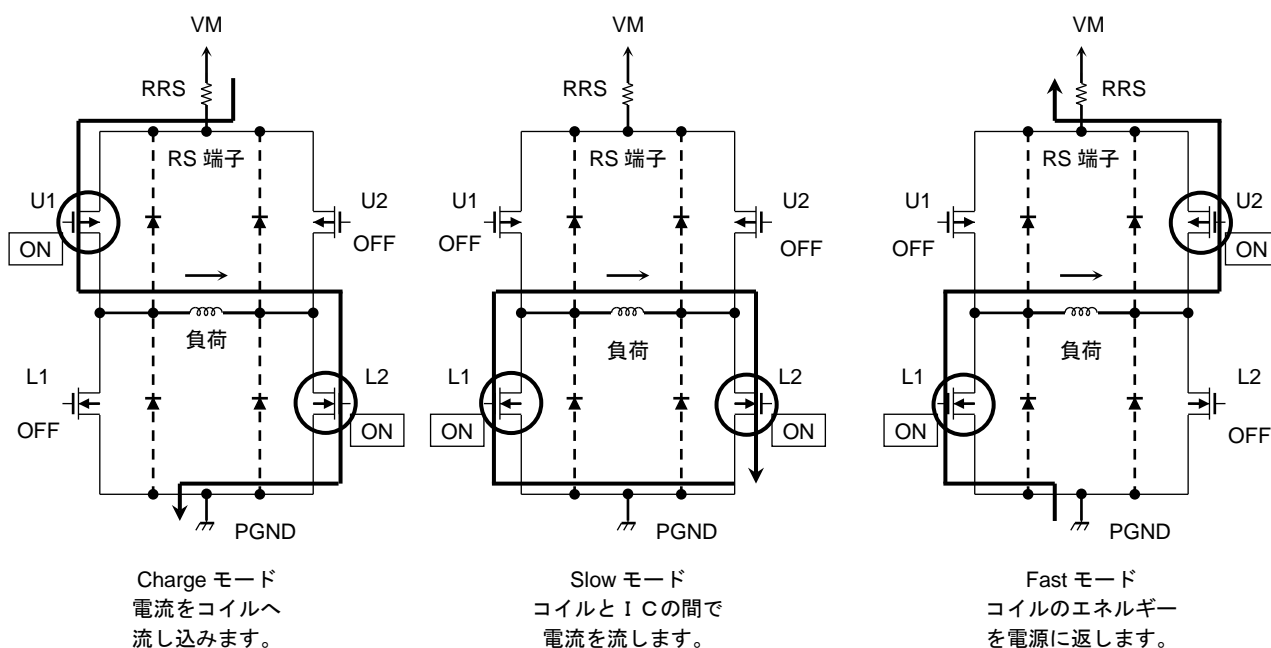

出力段トランジスタ動作のファンクション

| MODE | U1 | U2 | L1 | L2 |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| CHARGE | ON | OFF | OFF | ON |
| SLOW | OFF | OFF | ON | ON |
| FAST | OFF | ON | ON | OFF |

注：上表は、例として上の図中の矢印の方向に電流を流す場合です。
逆方向の場合は、下表のようになります。

| MODE | U1 | U2 | L1 | L2 |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| CHARGE | OFF | ON | ON | OFF |
| SLOW | OFF | OFF | ON | ON |
| FAST | ON | OFF | OFF | ON |

この IC では、上図の様な 3 種類のモードで定電流制御を行います。
等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化しています。

設定電流の計算式について

この IC では、OSCM 発振回路の周波数を基準にした PWM 定電流制御を行い、モータの動作を行います。そのときの最高電流値 (設定電流値) については、電流をセンスするためのセンス抵抗 (RS) と、リファレンス電圧 (Vref) を設定することによって、決定することができます。

$$I_{out(max)} = V_{ref(gain)} \times \frac{V_{ref(V)}}{R_{RS}(\Omega)}$$

Vref(gain) : Vref 減衰比は 1 / 5.0 (typ.) です。

例 : 100%設定のとき

$$V_{ref} = 3.0 \text{ V}, \text{ Torque} = 100\%, R_{RS} = 0.51 \Omega$$

を入力した場合、モータの定電流出力値(Peak 電流)は以下の値が計算されます。

$$I_{out} = 3.0 \text{ V} / 5.0 / 0.51 \Omega = 1.18 \text{ A} \text{ となります。}$$

OSCM 発振周波数 (チョッピング基準周波数) の計算式について

OSCM 発振周波数 (fOSCM) とチョッピング周波数 (fchop) は以下の式で計算できます。

$$f_{OSCM} = 1 / [0.56 \times \{C \times (R1 + 500)\}]$$

*C, R1 : OSCM 用外付け定数 (C = 270 pF, R1 = 3.6 kΩ → fOSCM = 1.6 MHz (typ.))

$$f_{chop} = f_{OSCM} / 16$$

*fOSCM = 1.6 MHz の場合、fchop: 約 100 kHz

チョッピング周波数を上げた場合、電流の脈流分が減少するため波形の再現性はあがりますが、IC 内部のゲート損失が上昇するため、発熱が大きくなります。

チョッピング周波数を下げる事により発熱の減少が期待できますが、電流脈流分が増える可能性があります。一般的には 70 kHz 程度の周波数を基準にし、50 kHz から 100 kHz 程度の周波数範囲で設定される事を推奨します。

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 備考 | |
|------------|---------|---------|------------------|-------|----|
| モータ電源電圧 | VM | 40 | V | - | |
| モータ出力電圧 | Vout | 40 | V | - | |
| モータ出力電流 | Iout | 1.8 | A | 注1 | |
| 内部ロジック電源電圧 | VCC | 6.0 | V | 外部印加時 | |
| ロジック入力電圧 | VIN(H) | 6.0 | V | - | |
| | VIN(L) | -0.4 | V | - | |
| Vref基準電圧 | Vref | 5.0 | V | - | |
| 許容損失 | WQFN48 | PD | 1.3 | W | 注2 |
| 動作温度 | TOPR | -20~85 | $^\circ\text{C}$ | - | |
| 保存温度 | TSTG | -55~150 | $^\circ\text{C}$ | - | |
| 接合部温度 | Tj(max) | 150 | $^\circ\text{C}$ | - | |

注1: 通常時の最大電流値は熱計算の上、絶対最大定格の70%以下を目安にご使用ください。

周囲温度条件や基板条件により、電流がさらに制限されることがあります。(発熱に依存します。)

注2: 単体測定時 ($T_a = 25^\circ\text{C}$) $T_a = 25^\circ\text{C}$ を超える場合は、 $10.4 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ でディレーティングしてください。

T_a : ICの周囲温度です。

T_{opr} : 動作させるときのICの周囲温度です。


T_j : 動作中のICのチップ温度です。 T_j 最大値はTSD(サーマルシャットダウン回路)の温度で制限されます。

T_j の最大値は、 120°C 程度をめどに使用最大電流を考慮して設計することを推奨します。

重要) 絶対最大定格について

絶対最大定格は瞬時たりとも超えてはならない規格です。絶対最大定格を超えるとICの破壊や劣化や損傷の原因となり、IC以外にも破壊や損傷や劣化を与えるおそれがあります。いかなる動作条件でも必ず絶対最大定格を超えないように設計を行ってください。また、この製品には、過電圧検出の回路は搭載しておりません。したがって、定格以上の過剰な電圧が印加された場合、ICが破壊します。電源電圧も含む各電圧範囲は、必ずSpecの範囲内でお使いいただけますようお願い致します。また、この注意事項に関しては、後ページの注意事項の項も合わせてご確認ください。

■(ご参考)許容損失と周囲温度の関係

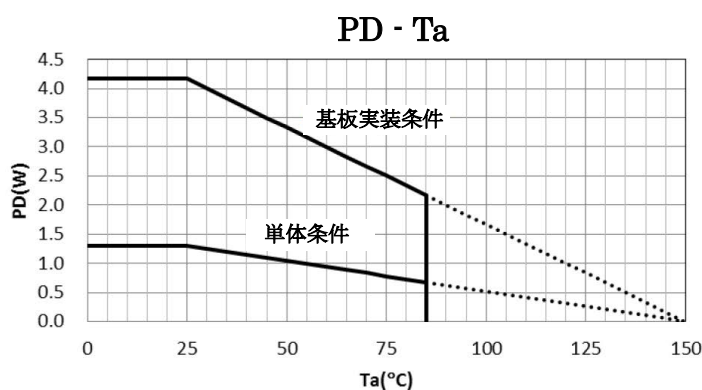

基板条件
 ガラスエポキシ系専用4層基板
 Cu厚: 1層及び4層 55 μm 、2層及び3層 35 μm
 基板サイズ: 100 mm \times 110 mm \times 1.6 mm,

動作範囲 (Ta = -20~85°C)

| 項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 備考 |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| モータ電源電圧 | VM | 10 | 24 | 38 | V | - |
| モータ出力電流 | Iout | - | 1.4 | 1.8 | A | 注 1 |
| ロジック入力電圧 | VIN(H) | 2.0 | - | 5.5 | V | ロジックの Hレベル |
| | VIN(L) | 0 | - | 0.8 | V | ロジックの Lレベル |
| フェーズ周波数入力範囲 | fPHASE | - | - | 400 | kHz | - |
| チョッピング周波数設定範囲 | fchop(range) | 40 | 70 | 150 | kHz | - |
| Vref 電圧入力範囲 | Vref | GND | 2.0 | 3.6 | V | - |

注 1: 動作環境(励磁モードや動作時間等の動作条件、周囲温度条件、基板条件等の発熱条件)から、実際に使用できる最大電流は制限されることがあります。動作環境下での熱計算の上、実際に使用できる最大電流値をご確認ください。

電气的特性 1 (特に指定のない項目は、Ta = 25°C, VM = 24 V)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|
| ロジック入力端子 入力電圧 | HIGH | VIN(H) | LOGIC系入力端子(注) | 2.0 | - | 5.5 | V |
| | LOW | VIN(L) | LOGIC系入力端子(注) | 0 | - | 0.8 | V |
| 入力ヒステリシス | VIN(HYS) | LOGIC系入力端子(注) | 100 | - | 300 | mV | |
| ロジック入力端子 入力電流 | HIGH | IIN(H) | VIN(H) = 3.3 V | - | 33 | - | μA |
| | LOW | IIN(L) | VIN(L) = 0 V | - | - | 1 | μA |
| 消費電流 | IM1 | 出力: OPEN, STANDBY = L | - | 2.5 | 3.5 | mA | |
| | IM2 | 出力: OPEN, STANDBY = H | - | 4.0 | 5.5 | mA | |
| | IM3 | 出力: OPEN (2相励磁) | - | 5 | 7 | mA | |
| モータ出力 リーク電流 | 上側 | IOH | VRS = VM = 40V, Vout = 0 V | - | - | 1 | μA |
| | 下側 | IOL | VRS = VM = Vout = 40 V | 1 | - | - | μA |
| 出力電流ch間誤差 | ΔIout1 | 出力電流のch間の誤差 | -5 | 0 | 5 | % | |
| 出力設定電流値誤差 | ΔIout2 | Iout = 1.0 A | -5 | 0 | 5 | % | |
| RS端子電流 | IRS | VRS = VM = 24 V | 0 | - | 27 | μA | |
| 出力トランジスタ ドレイン-ソース間 オン抵抗(上下和) | Ron(H+L) | Tj = 25°C, 順方向 (上+下)和 | - | 0.8 | 1.2 | Ω | |

注) 測定端子に VIN を加えその電圧を 0 V から上昇させ、出力(OUTA、OUTB 端子)が変化したときの VIN 電圧を VIN(H)とします。また、測定端子に VIN を加えその電圧を 5 V から下降させ、出力(OUTA、OUTB 端子)が変化したときの VIN 電圧を VIN(L)とします。VIN(H)と VIN(L)の差を VIN(HYS)とします。

注) VM 電圧が供給されてない状態で、ロジック入力信号が入力された場合でも、信号入力による起電力やリーク電流は発生しない回路設計となっておりますが、VM 電圧再供給の前には、再供給とともにモータが動作しないよう、ロジック入力信号の制御を行ってください。

電气的特性 2 (特に指定がない項目は, Ta = 25°C, VM = 24 V)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|----------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|----|
| Vref入力電流 | Iref | VREF = 2.0 V | - | 0 | 1 | μA |
| VCC端子電圧 | VCC | ICC = 5.0 mA | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| VCC端子電流 | ICC | VCC = 5.0 V | - | 2.5 | 5 | mA |
| Vref減衰比 | Vref(gain) | VREF = 2.0 V | 1/5.2 | 1/5.0 | 1/4.8 | — |
| 過熱検出(TSD)機能動作温度(注1) | TjTSD | — | 145 | 160 | 175 | °C |
| VM復帰電圧 | VMR | — | 7.0 | 8.0 | 9.0 | V |
| 過電流検出(ISD)機能動作電流(注2) | ISD | — | 2.1 | 3.0 | 4.0 | A |

注 1: 過熱検出機能(TSD)について

ICのジャンクション温度が規定温度に達した場合、内部検出回路が働き、出力部をOFF状態にします。スイッチングなどによる誤動作を避けるため、IC内部で不感帯時間を設けております。TSDの動作状態では、ICはスタンバイモードになります。過熱検出後は、電源の再投入またはDMODE端子でスタンバイモードに設定いただくことで解除することが可能です。TSD機能はICが異常発熱した場合に検出する機能です。TSD機能を積極的に活用するようなご使用方法は避けてください。

注 2: 過電流検出機能(ISD)について

モータ出力に規定値以上の電流が流れた場合、内部検出回路が働き、出力部をOFF状態にします。スイッチングなどによる誤動作を避けるため、IC内部で不感帯時間を設けております。ISDの動作状態では、ICはスタンバイモードになります。過電流検出後は、電源の再投入またはDMODE端子でスタンバイモードに設定いただくことで解除することが可能です。フェイルセーフのために、二次トラブルを避けるために、ヒューズを挿入してください。

逆起電力に関して

モータを動作中に電力回生のタイミングが発生しますが、そのタイミングでモータの逆起電力の影響で、モータ電流が電源へ回生されます。電源のSink能力がない場合、ICの電源端子、出力端子が定格以上に上昇する場合があります。使用条件や、モータの特性によってモータの逆起電力が異なりますので、逆起電力によりICの破壊、動作に問題ないこと、また周辺回路等に誤動作や破壊がないことを十分ご確認ください。

過電流検出および過熱検出機能について

これら検出機能は出力短絡などの異常状態を一時的に回避する機能であって、ICが破壊しないことを保証するものではありません。動作保証範囲外では、これら検出機能が動作せず、出力短絡をするとICが破壊するおそれがあります。過電流検出機能は、一時的な短絡に対する検出を目的としたものです。長時間短絡が続きますとオーバーストレスとなり破壊するおそれがあります。過電流状態を速やかに解除するようにシステムを構成してください。


ICの取り扱いについて

回転差しを含めた誤装着はしないでください。ICや機器に破壊や損傷や劣化を招くおそれがあります。

AC 電気的特性 (Ta = 25°C, VM = 24 V, 6.8 mH/5.7 Ω)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|----------------------|-------------|---|------|------|------|-----|
| 最小 PHASE パルス幅 | fPHASE(min) | — | 100 | - | - | ns |
| | twp | — | 50 | - | - | |
| | twn | — | 50 | - | - | |
| 出力トランジスタ スイッチング特性 | tr | — | 150 | 200 | 250 | ns |
| | tf | — | 100 | 150 | 200 | |
| | tpLH(PHASE) | PHASE - OUT 間 | 250 | 750 | 1200 | |
| | tpHL(PHASE) | PHASE - OUT 間 | 250 | 750 | 1200 | |
| ノイズ除去用不感帯時間 | AtBLK | VM = 24 V, IOOUT = 1.0 A Analog tblank 値 | 450 | 700 | 950 | ns |
| OSCM 発振周波数 | fOSCM | Cosc = 270 pF, Rosc = 3.6 kΩ | 1200 | 1600 | 2000 | kHz |
| チョッピング設定 周波数 | fchop | 出力アクティブ(IOOUT = 1.0 A), fOSCM = 1600 kHz | - | 100 | - | kHz |


AC 特性タイミングチャート

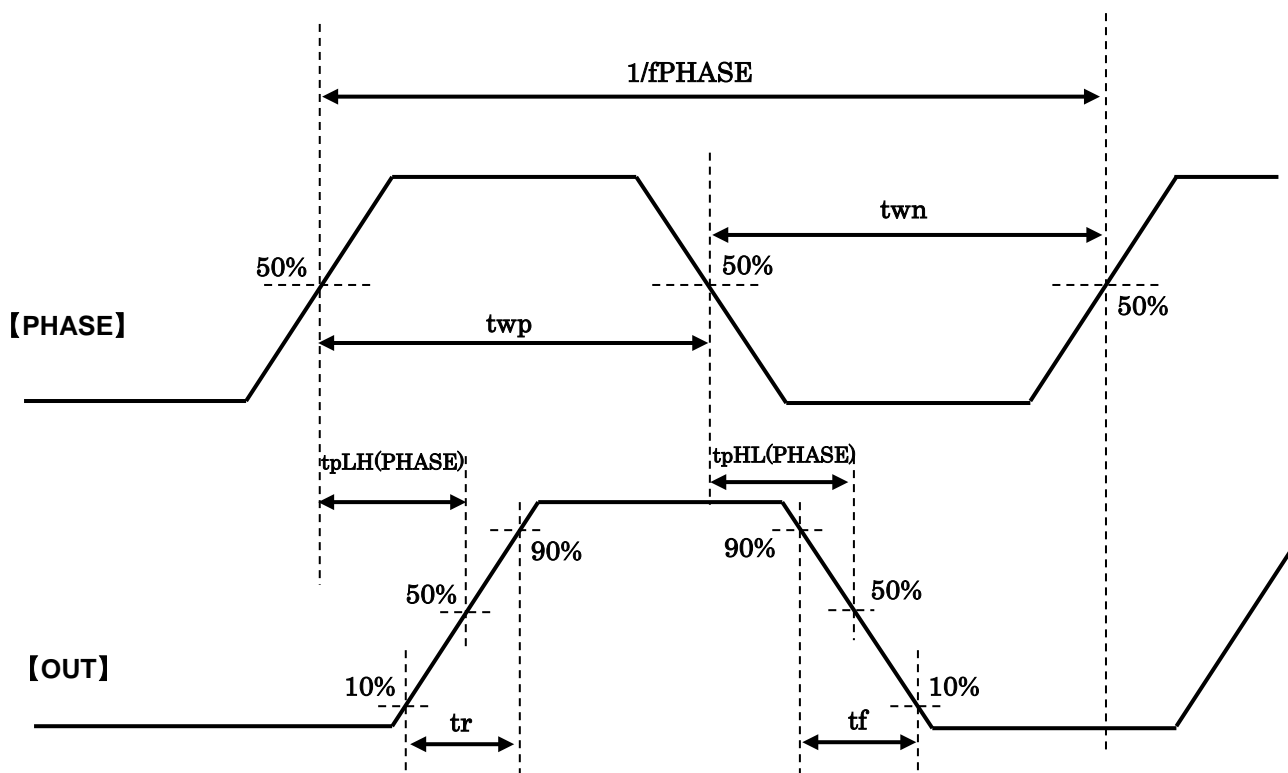

タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化してあります。

TB62261FTG の推奨応用回路

各素子のところにある数値は推奨値です。

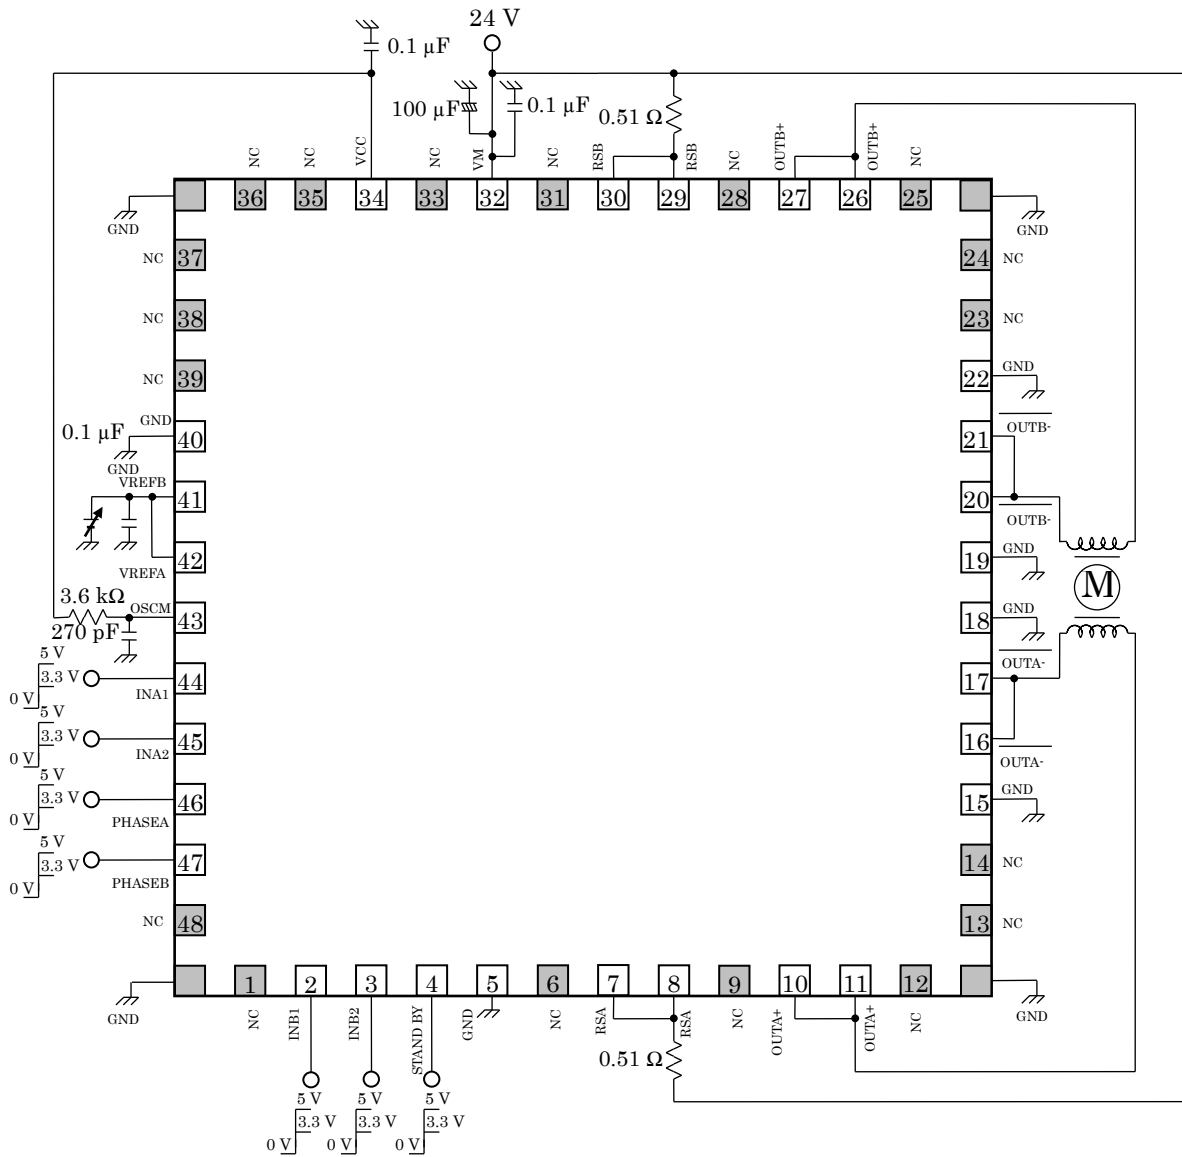


注：必要に応じて、バイパスコンデンサの追加を推奨致します。GND 配線は、できる限り 1 点接地になるようお願い致します。

応用回路例は、参考例であり、量産設計に際しては、十分な評価を行ってください。
また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

外形図

P-WQFN48-0707-0.50-003

(単位: mm)

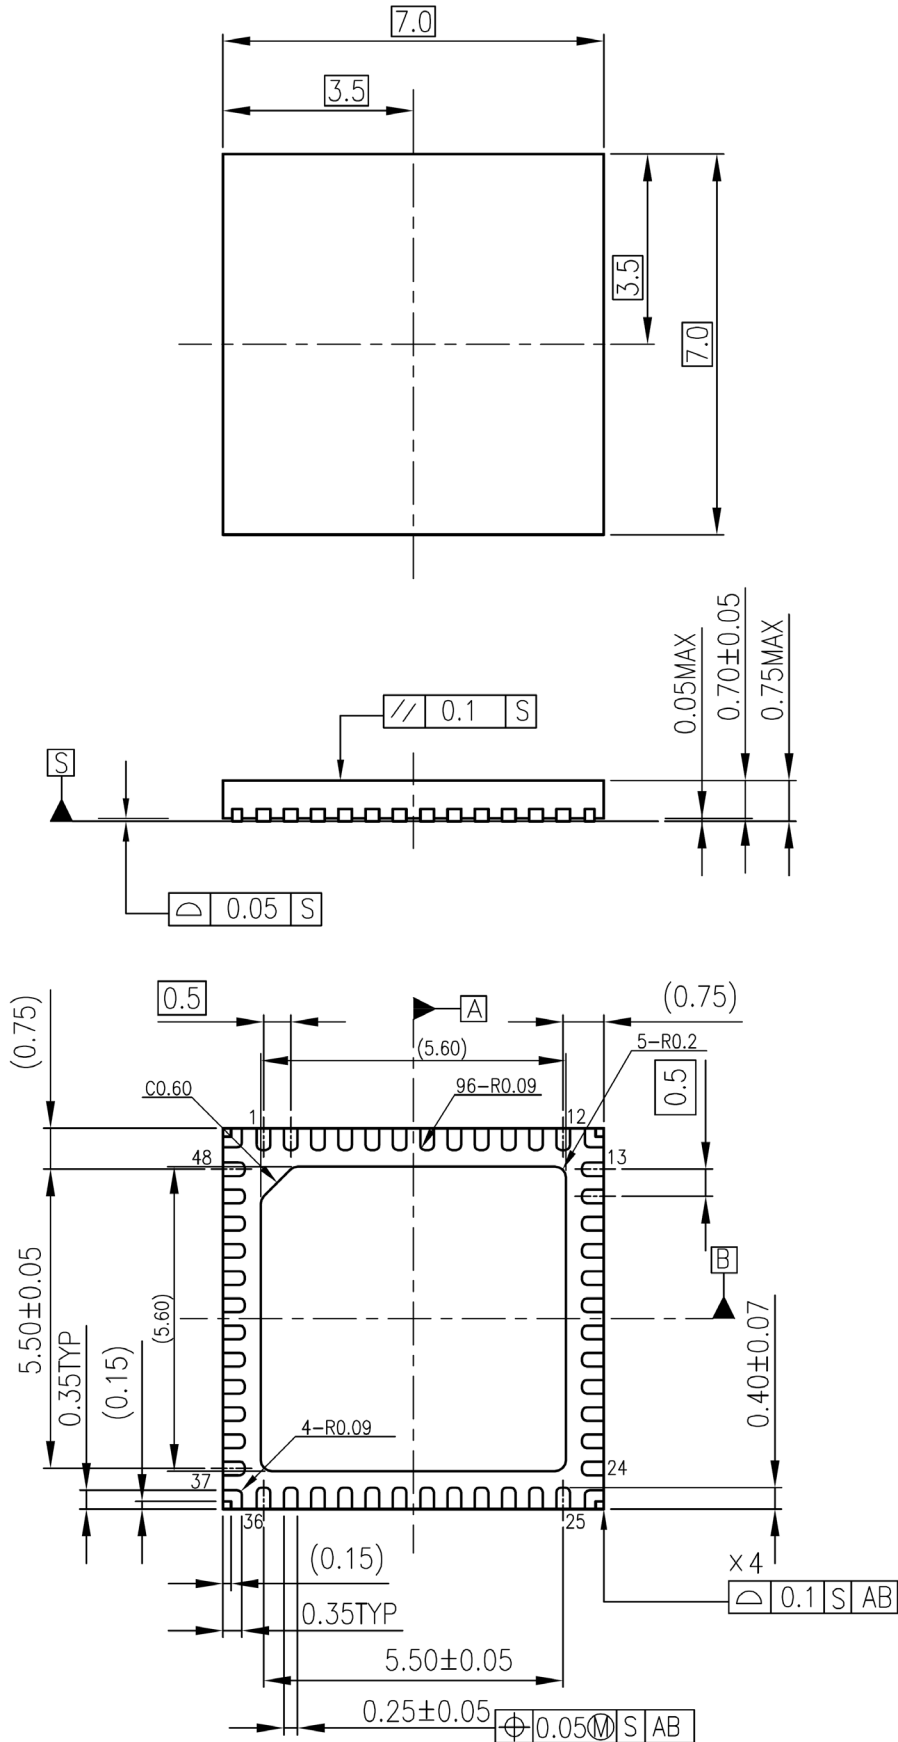

質量: 0.10 g (標準)

記載内容の留意点

1. ブロック図

ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

2. 等価回路

等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

3. タイミングチャート

タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化している場合があります。

4. 応用回路例

応用回路例は、参考例であり、量産設計に際しては、十分な評価を行ってください。
また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

5. 測定回路図

測定回路内の部品は、特性確認のために使用しているものであり、応用機器の誤動作や故障が発生しないことを保証するものではありません。

使用上のご注意およびお願い事項

使用上の注意事項

- (1) 絶対最大定格は複数の定格の、どの一つの値も瞬時たりとも超えてはならない規格です。
複数の定格のいずれに対しても超えることができません。
絶対最大定格を超えると破壊、損傷および劣化の原因となり、破裂・燃焼による傷害を負うことがあります。
- (2) デバイスの逆差し、差し違い、または電源のプラスとマイナスの逆接続はしないでください。電流や消費電力が絶対最大定格を超え、破壊、損傷および劣化の原因になるだけでなく、破裂・燃焼により傷害を負うことがあります。なお、逆差しおよび差し違いのままに通电したデバイスは使用しないでください。
- (3) 過電流の発生や IC の故障の場合に大電流が流れ続けないように、適切な電源ヒューズを使用してください。IC は絶対最大定格を超えた使い方、誤った配線、および配線や負荷から誘起される異常パルスノイズなどが原因で破壊することがあり、この結果、IC に大電流が流れ続けることで、発煙・発火に至ることがあります。破壊における大電流の流出入を想定し、影響を最小限にするため、ヒューズの容量や溶断時間、挿入回路位置などの適切な設定が必要となります。
- (4) モータの駆動など、コイルのような誘導性負荷がある場合、ON 時の突入電流や OFF 時の逆起電力による負極性の電流に起因するデバイスの誤動作あるいは破壊を防止するための保護回路を接続してください。IC が破壊した場合、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。
保護機能が内蔵されている IC には、安定した電源を使用してください。電源が不安定な場合、保護機能が動作せず、IC が破壊することがあります。IC の破壊により、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。
- (5) パワーアンプおよびレギュレータなどの外部部品（入力および負帰還コンデンサなど）や負荷部品（スピーカなど）の選定は十分に考慮してください。
入力および負帰還コンデンサなどのリーク電流が大きい場合には、IC の出力 DC 電圧が大きくなります。この出力電圧を入力耐電圧が低いスピーカに接続すると、過電流の発生や IC の故障によりスピーカの発煙・発火に至ることがあります。（IC 自体も発煙・発火する場合があります。）特に出力 DC 電圧を直接スピーカに入力する BTL (Bridge Tied Load) 接続方式の IC を用いる際は留意が必要です。

使用上の留意点

過電流検出回路

過電流検出回路 (ISD) はどのような場合でも IC を保護するわけではありません。動作後は、速やかに過電流状態を解除するようお願いします。

絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により、過電流検出回路が正常に動作しなかったり、動作する前に IC が破壊したりすることがあります。また、動作後、長時間過電流が流れ続けた場合、ご使用方法や状況によっては、IC が発熱などにより破壊することがあります。

過熱検出回路

過熱検出回路 (TSD) は、どのような場合でも IC を保護するわけではありません。動作後は、速やかに過熱状態を解除するようお願いします。

絶対最大定格を超えて使用した場合など、ご使用法や状況により、過熱検出回路が正常に動作しなかったり、動作する前に IC が破壊したりすることがあります。

放熱設計

パワーアンプ、レギュレータ、ドライバなどの、大電流が流出入する IC の使用に際しては、適切な放熱を行い、規定接合温度 (T_j) 以下になるように設計してください。これらの IC は通常使用時でも、自己発熱をします。IC 放熱設計が不十分な場合、IC の寿命の低下・特性劣化・破壊が発生することがあります。また、IC の発熱に伴い、周辺に使用されている部品への影響も考慮して設計してください。

逆起電力

モータを逆転やストップ、急減速を行った場合に、モータの逆起電力の影響でモータから電源へ電流が流れ込みますので、電源の Sink 能力が小さい場合、IC の電源端子、出力端子が定格以上に上昇する恐れがあります。逆起電力により電源端子、出力端子が定格電圧を超えないように設計してください。

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続きを行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。